



Web-Сервер ВЕСЫ АВТО

Первоначальная установка и настройка

1. Скачайте [дистрибутив Web-сервер Весы АВТО](#).
2. Запустите установочный файл **VesyWebServer_setup.exe**.
3. Следуйте инструкциям мастера установки. На странице компонентов рекомендуем выбрать пункты, как показано на изображении ниже.

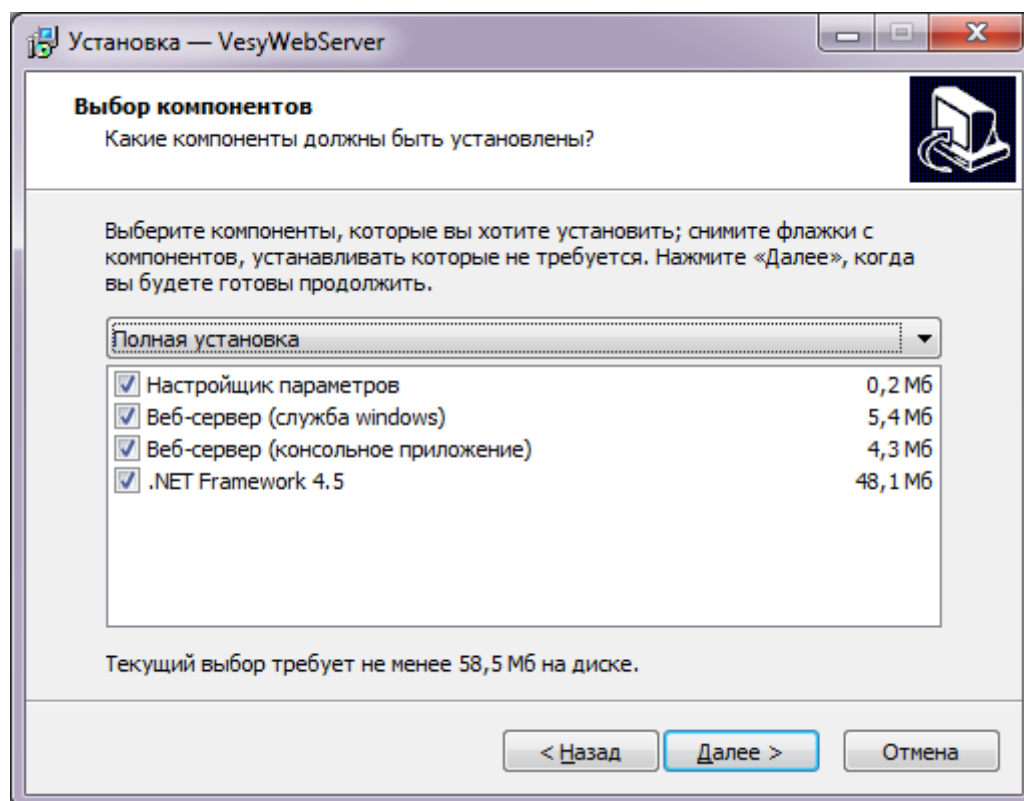


4. Нажмите меню Пуск → Все программы → ВесыСофт-Вебсервер и запустите настройку параметров Web-сервера ВЕСЫ АВТО.

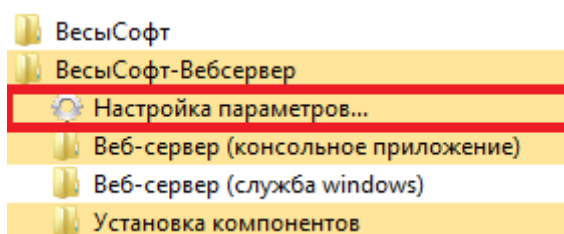

5. Укажите номер порта, и заполните поля настройки подключения к базе данных, если они потребуются.

6. Откройте Проводник и перейдите в ...\\каталог_указанный_при_установке\\VesyWebServer\\VesyWebServer. Установите службу Web-сервера, запустив файл **Install_Service.bat**, и запустите службу, открыв файл **Start_Service.bat**.



Все операции со службами нужно проводить  **под правами администратора** (через меню правой кнопкой мыши). Для остановки службы запустите файл **Stop_Service.bat**, для удаления - **Uninstall_Service.bat**

Если все правильно, то появится служба Windows - **VesyWebService**

7. Проверьте работу Web-сервера. Откройте браузер и введите в адресной строке **127.0.0.1** и TCP/IP порт, указанный при настройке.

Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**



Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.

→ 127.0.0.1:8090/index.html

ВесыСофт
IP Сервер
для весовых систем

ILYA-VESYSOFT
23.03.2016 14:39:06
admin
[Выход](#)

Мониторинг Журнал событий Журнал взвешиваний Администрирование

Мониторинг состояния весов

Весы

Эмуляция!

0
СТАБ 18

> 0 <

Весы пусты

Состояние:
ЭМУЛЯЦИЯ показаний веса! Прием данных отключен.

Параметры производительности:

ПК	Процессор	Память
Сервер Весы АВТО	68%	4537МБ
WEB Сервер Весы АВТО	21%	470МБ
	4%	47МБ


Камеры

ОПАСНАЯ ЗОНА
ВЪЕЗД

Подключение конфигурации 1С Весовой Терминал к Web-серверу

1. Проверьте работу Web-сервера на удаленном клиенте. Запустите браузер и в адресной

строке введите IP компьютера, на котором установлен Web-сервер, и порт, указанный при настройке.

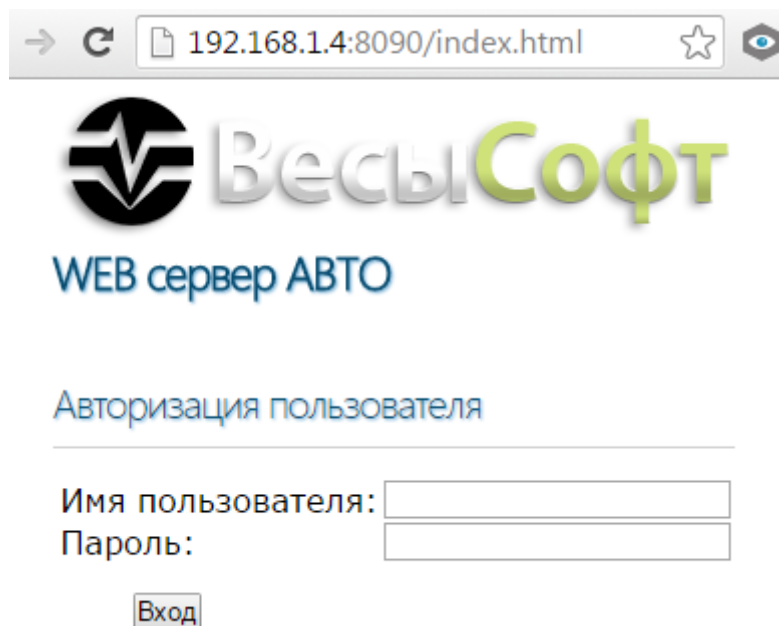


Имя пользователя: **admin** Пароль: **admin**



Страница Web-сервера может не открываться из-за блокировки. В этом случае рекомендуем отключить брандмауэр и антивирус.

2. Установите на компьютер клиента Web-сервера пакет .NET Framework 4.5. ПО 1C Весовой Терминал связывается с Web-сервером через компоненту AddIn_1CToWebServer.dll. Данная компонента разработана, как приложение .NET.
3. Пройдите в **Сервис → Настройка программы**, и в закладке «Сервер весов» в поле **WEB Сервер весов (для удаленного доступа)** впишите IP-адрес компьютера с установленным Web-сервером и TCP/IP порт, указанный в разделе в настройках сервера.

WEB Сервер весов (для удаленного доступа)

4. Перезапустите 1С Предприятие  от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши), начнется инсталляция компоненты .dll. При корректной инициализации появится следующее сообщение.


```
Служебные сообщения
> Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll....
! Библиотека AddIn_1CToWebServer.dll зарегистрирована.
```

5. Если же программа 1С была запущена не от имени администратора, появится ошибка при инициализации библиотеки.

Служебные сообщения

```
► Попытка инициировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll....  
!! Ошибка! Не удалось зарегистрировать библиотеку AddIn_1CToWebServer.dll!!!  
!!! ВНИМАНИЕ! Для регистрации необходимо запустить 1С от Администратора!
```

6. Если произошла ошибка при инициализации, попробуйте установить библиотеку вручную. Для этого откройте Проводник и пройдите в
..\каталог_указанный_при_установке_Сервера_ВесыАвто\VesySoft\ServerAuto\Examples_DL

L клиент WEB сервера и запустите файл RegAddIn.bat  от имени администратора (через меню по правой кнопки мыши) .

From:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/> - База знаний

Permanent link:

<https://docuwiki.vesysoft.ru/doku.php?id=manager:web>

Last update: **2021/02/10 11:48**

